公開実用 昭和62-38080

⑲ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報 (U) 昭62-38080

@Int_Ci_1

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)3月6日

H 02 K 41/03

B - 7052 - 5H A - 6650 - 5H

審査請求 未請求 (全 頁)

◎考案の名称

リニアアクチュェータ

②実 願 昭60-127580

29出 願 昭60(1985)8月20日

砂考 案

芳 史

大阪市西区江戸堀1丁目6番14号 日立造船株式会社内

包出 願 入 日立造船株式会社

大阪市西区江戸堀1丁目6番14号

多代 理 弁理士 藤田 龍太郎



明 細 書

- 1 考案の名称 リニアアクチユエータ
- 2 実用新案登録請求の範囲
- 3 考案の詳細な説明〔産業上の利用分野〕

(1)



906

公開実用 昭和62-38080



この考案は、ロボットのマニピユレータの作動 等に使用されるリニアアクチユエータに関する。

〔従来の技術〕

一般に、ロボットのマニピコレータの単位動作として、直動(伸縮),回転,旋回があり、マニピコレータはこれらの単位動作の組み合わせにより複雑な動きをとることができる。

ところが、減速機構として歯車を用いた場合、 歯車のパツクラツシユが大きいため、アクチュエ





- 夕の精度が低下し、チェーンを用いた場合には、 脚性に欠け、しかもチェーンのたるみによりやは りアクチユエータの精度が低下するという問題点 がある。

そとでこの考案は、小型で高精度かつ高剛性の アクチュエータを提供することを技術的課題とす る。

〔問題点を解決するための手段〕



4 開実用 昭和62-38080



ボールと、前記透孔の周面に前記外らせん溝に並行に配設された3相コイルとを備えたリニアアクチュエータである。

〔作用〕

したがつて、この考案では、固定体の透孔の周 面に外らせん溝に並行の中心を では、からせんがのでは、 の通電により回転体の中心を のののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 のののでは、 のののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 のので

このとき、前記空間,移動孔およびボールからなる要素すなわちボールねじが従来の歯車,チェーンと同様に減速機構としての機能を有し、歯車に比べてパツクラツシュが小さく、しかもチェーンに比べて剛性が高く、アクチュエータの高精度化、高剛性化が図れると同時に、固定体,コイル、





回転体により構成されるらせん構造のリニアモータに前記ボールねじが組み込まれ、大幅な小型化が図れることになる。

〔実施例〕

つぎに、この考案を、その実施例を示した図面 とともに詳細に説明する。

まず、1実施例を示した第1図および第2図について説明する。

それらの図面において、(1)は非磁性材からなる中空の保持体、(2)は保持体(1)の内側に固定して設けられ断面円形の左右方向の透孔(3)が透設された磁性材からなる円筒状固定体、(4)は保持体(1)の左,右側面の開口に挿通されて透孔(3)に回転自在に挿入された導電性を有する非磁性材からなる断面円形の左右方向に長尺の回転体、(5)は保持体(1)の左右側面の開口を閉塞して設けられた磁気シール、(6)は透孔(3)の周面に所定ピッチで形成された断面半円形の外らせん溝(6)と同一ピッチで形成された断面半円形の内らせん溝(6)と内らせん溝(6)と内らせん溝(7)と



公開実用 昭和62-38080



が対向されて形成された空間、 (9) は移動孔であり、5字類入 固定体(2)および保持体(1)に連続的に形成されて空 間(8)の外側に形成され、空間(8)の両端部を連通し ている。



(10) は空間(8) および移動孔(9) に一列に挿入され空 間(8)および移動孔(9)とともにボールねじ(11)を構成 するころがり軸受用のボール、(2)は透孔(3)の周面 に所定の位相ずつずれて外らせん溝(6)に並行して 配設された3相分の複数個の固定子コイルであり、 第2図に示すように、透孔(3)の周面に外らせん溝 (6)と同一ピッチで形成されたらせん状の梯子型ス ロットは内に、くら型の各相用のコイルはが収納 されて配設され、各相用のコイル(12)に順次通電さ れて透孔(3)の中心軸すなわち回転体(4)の中心軸に 向かう方向への磁界がらせん状に順次移動するよ うになつており、固定体(2),回転体(4),コイル(12), スロット(は)によりらせん構造のリニアモータ(4)が 構成される。

つぎに、前記実施例の動作について説明する。 3 相電源により各相用のコイル(2)に通電





されると、回転体(4)の中心軸に向かう方向への磁界がらせん状に移動し、このらせん状に移動しるとにより、に移動っている。 ではないにはないにはないにはないにはないにはないにはないにはないにはないではないにはないがにはないではないにはないではないでは、 前記磁界の方向と回転体(4)の相対的な移動をに直交する方向へのうず電流が回転体(4)の表面に発生する。

このとき、ボールねじ印が減速機構としての機能を有し、このボールねじ印のパツクラツシュが



公崩実用 昭和62- 38080



従来の歯車などに比べて小さいため、たとえばロボツト用のアクチュエータとしての精度が大幅に向上し、しかも剛性も高い。

また、ボールねじ(11)をリニアモータ(14)内に組み込んだため、アクチユエータが大型化することがない。

なお、第3図に示すように、回転体(4)を磁性材により構成し、内らせん溝(7)の間の表面に複数個の非磁性導電金属からなる棒体的を埋め込み、各棒体的の両端をそれぞれ同種の非磁性導電金属からなる短絡らせん体的により短絡して誘導電動機におけるかご形回転子に相当する構成にしても、この考案を同様に実施することができる。

また、回転体(4)のトルクが一定で,直線運動の機械出力を増大するには、回転体(4)の径を大きくし、ボールねじ(11)のピッチすなわち外,内らせん溝(6),(7)のピッチを小さくすればよい。

〔考案の効果〕

以上のように、この考案のリニアアクチュェータによると、外らせん溝(6)に並行して配設された





3 相コイル(2)への通電により、らせん状の形が出れて回転体(4)に回転かからち追線がある。 位来の回転を直接がからないのがままり、できないのでは、 動きないのでは、 動きないのでは、 動きないのでは、 動きないのでは、 動きないのでは、 動きないのでは、 しつのとりに、 を はっている。 を 提供する に 優れた利点を もして非常に優れた利点を もして まっとして はっとして まっとして まっとして

4 図面の簡単な説明

図面は、この考案のリニアアクチュエータの実施例を示し、第1図は1実施例の切断正面図、第2図は第1図の一部の斜視図、第3図は他の実施例の一部の正面図である。

(2) … 固定体、(3) … 透孔、(4) … 回転体、(6) … 外らせん溝、(7) … 内らせん溝、(8) … 空間、(9) … 移動孔、(0) … ボール、(12) … コイル。


代理人 弁理士 藤田龍太郎





公兒実用 昭和62- 38080


第 1 図

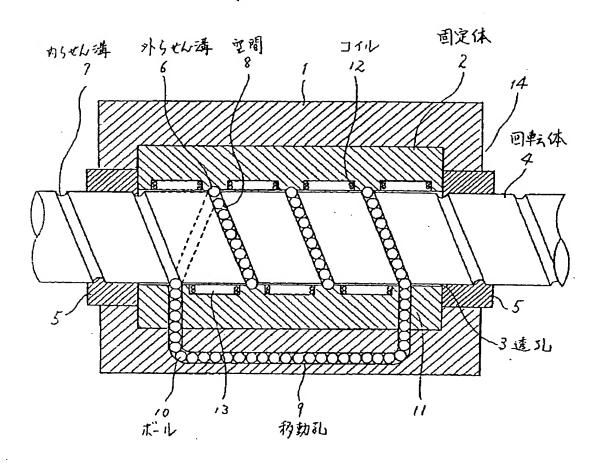


915

代理人 弁理士 藤 田 龍 太 郎

寒間 6 1 1 1 1 1 1

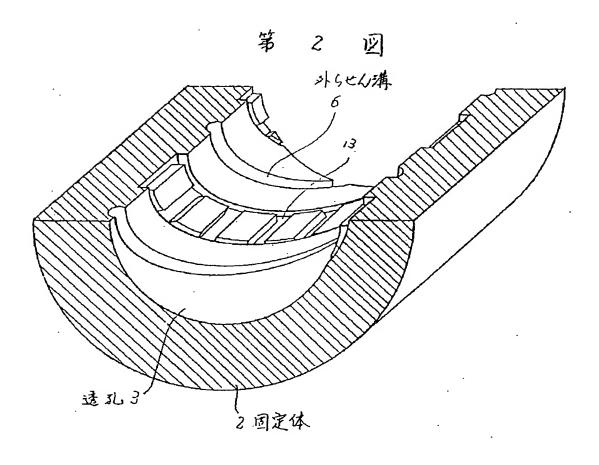

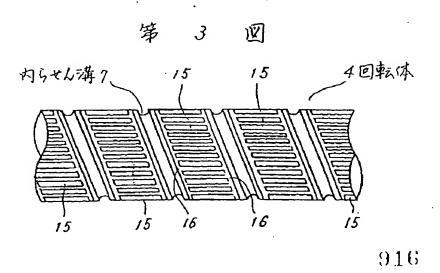

代理人 弁理士 藤 田 龍 太 郎

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.